

症状	原因と処置	ページ
MP3/WMA		
再生経過時間の表示が実際と一致していない	車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。他のファイルを再生すると、正常に戻ります。可変ビットレート（VBR）で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	-
再生するまで時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	22~23
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。ファイル名の頭に「001」～「999」などを入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	22~23
音質調整		
左右前後の何れかの音が出ない	左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続を確認してください。	28 40
外部アンプから音が出ない	各コードの接続を確認してください。 フェダーの音量バランスを確認してください。	40 28
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確認してください。	40
ピープ音が出ない	ピープ音設定を確認してください。	30

こんなときは故障ではありません

結露について

雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（CDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置
E 1	チェンジャーの場合、自動的に次のディスクへ切り替わります。ディスクが汚れている、裏返しになっている。ディスクが音楽用でない、録音されていない。
E 2	ディスクにキズが付いている。再生できないディスクを使用している。ディスクを確認してください。
E 3	何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 (本機での)CD再生の場合 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。 チェンジャーの場合 チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
E 4	再生しようとしたが、何らかの原因で読み込めない。（本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式などで記録されている、データが破損しているなど） ファイルを確認してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。
E 5	著作権保護されているWMAファイルを再生しようとした。 ファイルを確認してください。
NO DISC	チェンジャーモードのとき、チェンジャー（マガジン）にディスクが入っていない。 CDモードのときに、本機にCDが入っていない。 CDを入れてください。
CDC NON MDC NON	ツインチェンジャーコントロールユニットは接続されているが、チェンジャーが接続されていない。 チェンジャーモードのときに、本機とチェンジャーの接続がはずれてしまった。 チェンジャーと本機との接続を確認してください。