

音声案内関係

症 状	原 因	処 置	ページ
音声案内しない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再探索を行ってください。	P.60
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	P.29、 P.61
	音量設定の 消音 をタッチして消音にしている。	音量設定の 消音 をタッチして消音を解除してください。	P.95
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	取付 説明書
実際の道路と案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合があります。	実際の交通ルールに従って走行してください。	—

困ったとき

VICS 関係

症 状	原 因	処 置	ページ
VICS情報が表示されない。	VICS情報を受信していない。	VICS情報を受信していないときは、表示できません。	—
	表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	P.25
	ラジオアンテナ、オートアンテナコントロールコードが正しく接続されていない。	ラジオアンテナ、オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。	取付 説明書
	ラジオアンテナが十分に伸びていない。	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。	—
	モーターアンテナ車のアンテナが下がっている。	モーターアンテナ車の場合、メニュー画面の 上げる をタッチしてアンテナを上げてください。	P.27、 P.104