

こんなメッセージが出たときは(その他)

メッセージは50音順に並んでいます。

	メッセージ(エラーコード)	原因	処置	参照ページ
あ行	お使いの自立航法ユニットはこの装置では使用できません	本機で使えない自立航法ユニットを接続している。	自立航法ユニット(別売: KX-GNG05)または自立航法内蔵GPSアンテナ(KX-GNA300: KX-GNA200は別売)を接続する。	147
か行	代替りの放送局を探しています	受信していた放送局を受信できなくなった。	しばらく待つ。	-
	経由地があるルートは別のルートを探索することができません	経由地のあるルートに対して別のルートを探索しようとした。	経由地のあるルートでは別ルート探索はできない。	-
	このルートはこのディスクでは使用できません 消去しますか?	ルート作成した地図ディスクを使用していない。	【いいえ】のとき: ルート作成した地図ディスクに交換する。	39
			【はい】のとき: ルート作成した地図ディスクがない場合は、新規にルートを作成する。	57
	この縮尺の地図はありません 縮尺を自動変更します	表示できる最も広域(または詳細)な地図の表示中に、さらに広域(または詳細)に縮尺を変えようとした。	現在表示中の縮尺より広域(または詳細)な地図はありません。	-
	これより広域地図はありません	最も広域(または詳細)な地図の表示中に、さらに広域(または詳細)に縮尺を変えようとした。		
	これより拡大できません			
さ行	車載時以外ではVICSは使用できません	VICSセンターの規制により、家庭内(AC電源)または充電式バッテリーパックではVICSは使用できない。	本体を車に取り付けて使用する。	-
	車速信号が異常です 車速信号の接続を確認してください (U22)	(ハイブリッド航法時) 自立航法ユニットと車速信号の接続が外れている。または、正しい場所に接続していない。	正しく接続する。 何度もこのメッセージを表示するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	26、30、 自立航法ユニットの 説明書 参照
	車速信号がありません 自立航法の設定を変更するか、車速信号の接続を確認してください (U23)	(ハイブリッド航法時) 自立航法ユニットと車速信号の接続が外れているか、正しい場所に接続していない、または、自立航法の設定の「速度の計算方法」を【車速】に設定している。	正しく接続する。 または、メニューの設定で【簡単】を選択する。 何度もこのメッセージが表示されるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	26、30、 自立航法ユニットの 説明書 参照 ・ 94

KX-GT200Vは別売