

## ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
VICIS情報が表示されない。 (FM VICIS)	テレビを受信している。 →テレビとFM VICISは、同時に受信できません。 アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。	ナビ編 取付説明書
	VICISが放送されていない放送局を受信している。 →VICISを放送している放送局を受信してください。	取付説明書
	FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数の放送局を受信してください。	ナビ編
	FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。	ナビ編
	地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。	ナビ編
VICIS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	VICISのサービス外の地図を表示している。 →VICISのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。	---
	別売のVICISビーコンユニットを接続している場合 VICISビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。	---
ETC料金所以外でETC拡大図が表示された。	ルート非案内中で高速道路を走行中、本線と平行に出口などがある場合、表示されることがあります。	---
登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリー・ドライブルートを登録したあと、または設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。	登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリー・ドライブルートを登録したあと、または設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。	---
	ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。	---

## ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
起動時(オープニング画面表示中)の音量が大きい。	起動時の音声は、ソースOFF時の音量で出力されます。 →ソースを「OFF」に切り替えて、音量を調整してください。	23、52

## AV機能一般

症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	音量を上げてください。 ミュート(MUTE)が「ON」になっている。(CN-HDS950MDのみ) →「OFF」にしてください。 結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 各コードの接続を確認してください。	23 23 ---
	雑音が出る。	携帯電話などを本機から離してください。 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランスを調整してください。 フェダーの音量バランスを確認してください。 各コードの接続を確認してください。 スピーカー設定によっては、音が出られなくなります。	AV編
ステレオのとき左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続を確認してください。	取付説明書
音が悪い。(音がとぶ)	DVD/CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	---
音声は出るが、映像が出ない。	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。	取付説明書
	サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	---
モニターの上下角度が調整できない。 (CN-HDS950MDのみ)	障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	---