

故障かな!?

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をしたとき。 →  を押してしてください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が1000 km以上のとき。 → 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。	---
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 → FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。	取付説明書
カードが挿入されていません。	本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 → SDメモリーカードを挿入してください。	118
カードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(書き込み禁止)になっている。 → 書き込み禁止を解除してください。	118
このカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 → 本機でSDメモリーカードを初期化してください。	134
指定したファイルに異常があります。	登録ポイント、ルート設定メモリー、軌跡メモリーなどのデータを、誤ってパソコン上で編集したため、正しく読み込めなかった。 → 異常のあるファイルを消去してください。	134
指定したファイルは地点用(ルート用/軌跡メモリー用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 → ファイル形式を確認してください。	120 135

メッセージ	原因と処置	ページ
HDDカバーが開いています。HDDの着脱は必ず電源を切って行ってください。	本機のハードディスクカバーがはずれている。 → お買い上げの販売店に依頼して、ハードディスクカバーを取り付けてください。	---
HDDが異常または未接続の可能性があります。販売店またはサービス会社にお問い合わせください。	ハードディスクが本機に接続されていない。 → お買い上げの販売店に依頼して、ハードディスクを接続してください。 ハードディスクに異常がある。 → お買い上げの販売店に相談してください。	---
高温または低温のため動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	カーナビゲーション本体の内部温度が極端に低い。 → 車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 カーナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 → 内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。	---
HDDが異常の可能性があります。登録ポイント等をSDカードに保存してください。	ハードディスクのアクセスエラーが発生した。 → SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ってください。また、頻繁に左記のメッセージが出るときは、お買い上げの販売店に相談してください。	---

頻繁にシステムエラーが発生する場合は

頻繁にエラーが発生するときは、本機のハードディスクに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合、システムの初期化(☞108ページ)を行い、本機のメモリーをクリアしてください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。