

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<p>本機とフィルムアンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</p> <p>VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</p> <p>FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。</p> <p>→電波の強い周波数のFM VICSの放送局を受信してください。</p> <p>FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</p> <p>地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</p> <p>VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</p> <p>別売のダイバーシティアンテナを使用している場合 アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折りたたんだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</p>	<p>取付説明書</p> <p>66</p> <p>141</p> <p>66</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<p>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合 VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</p> <p>電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。販売店に相談してください。</p> <p>別売のACアダプターを接続している場合 ACアダプターと接続している場合、VICS情報を受信できません。</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
登録ポイント・ルート設定 メモリー・走行軌跡メモリー・ ドライブルートが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。	<p>登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリー・ドライブルートを登録したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。</p> <p>設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度設定してください。</p> <p>ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>

症状	原因と処置	ページ
映像が暗い。/白っぽい。/ 色合いが悪い。/色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	94
雑音のみで映像が不鮮明。	<p>チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。</p> <p>フィルムアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。</p> <p>アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。</p>	<p>92</p> <p>取付説明書</p> <p>取付説明書</p>
音声は出るが、映像が出ない。	<p>サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。</p> <p>サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</p>	<p>取付説明書</p> <p>92</p>
FMトランスミッターの 音声が出ない。	<p>「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。</p> <p>選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。</p> <p>車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい場合があります。</p> <p>ACアダプター使用時は、FMトランスミッターを使えません。</p>	<p>96、124</p> <p>124</p> <p>---</p> <p>---</p>