

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →  を押してしてください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。	---
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。	66、 取付説明書
SDカードが挿入されていません。	本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。	102
SDカードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。→書き込み禁止を解除してください。	99
このSDカードは使用できません。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。	108
SDカードの空き容量が不足しています。	SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。	108
指定したファイルに異常があります。	ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。	104
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用/ドライブルート用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。	102 107
案内に適した道路が設定できません。幹線道路上にルートを設定してください。	周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 →幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。	---
バッテリー電圧が低下しました。	バッテリー電圧が低い、または電源スイッチの位置が完全に「入」側になっていない。 →バッテリー電圧、電源スイッチの位置を確認してください。	---

メッセージ	原因と処置	ページ
ファイルコピーに失敗しました。フォルダコピーに失敗しました。データ空き容量が足りません。ファイルの送信に失敗しました。フォルダ作成に失敗しました。	HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。	8、 108、 110、 116、 120
高温または低温のため動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	ナビゲーション本体の内部温度が異常に低い。 →車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 ナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。	--- 取付説明書
HDDが異常の可能性があります。登録ポイント等をSDカードに保存してください。	ハードディスクのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ってください。また、頻繁に左記のメッセージが出るときは、お買い上げの販売店に相談してください。	---

頻繁にシステムエラーが発生する場合は

頻繁にエラーが発生するときは、本機のハードディスクに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合、システムの初期化(86ページ)を行い、本機のメモリーをクリアしてください。

万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。