

BLUETOOTH		910	890
	内容	ページ	
データ通信	データ通信の接続に失敗する		
	プロバイダ設定、データ通信の設定が正しいか確認してください。	142	
	ハンズフリー通話中(発信/着信)である。	—	
	●ハンズフリー通話を終了してから、再度接続してください。		
	携帯電話がダイヤル発信制限中である。	—	
	●ダイヤル発信制限を解除してください。		
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—	
	ブラウザで画面が正しく表示されない		
	画像データが取得できていない。	144	
	●再読み込みしてください。		
データ通信が正しく動作しない			
自宅までのネットワーク上で異常が発生している。	—		
●しばらくしてから、再度操作してください。			
通信先の機器の電源が入っていない。	—		
本機が通信準備中である。	—		
●しばらくしてから、再度操作してください。			
現在時刻が正しく取得できていない。	20		
●データ通信には、GPSから取得する現在時刻の情報が必要です。GPSの受信状態を確認してください。			
携帯電話に「かえる通知」が送信できない	910		
送信先の携帯電話の電源がOFFまたは圏外になっている。	—		
ライフィニティ機器を操作しても、画面が更新されない	910		
通信異常が発生している。	144		
●再読み込みしてください。			
ディモラ録画できない	910		
適合機種をサイトで確認してください。	131		
ホームネットワークカメラに接続できない	910	890	
接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。	144		
●設定内容が正しいか確認して、再度入力してください。			
ホームネットワークカメラ側の設定が正しいか確認してください。	—		
Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)			
BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	—		
●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。			
機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。	—		
●BLUETOOTH対応機器で操作してください。			
BLUETOOTH Audioが使用できない			
データ通信をしている。	—		
●データ通信を終了してから使用してください。			
●その他の問題がある			
●P.175～178の処置をしても問題が解決しない			
いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—		
いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—		
適合機種をサイトで確認してください。	131		
機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	116, 132		
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—		

こんなメッセージが出たときは	
	内容
あ	アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください 地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 ●地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因になります。
	一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした 910 890 ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 ●再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.144)
	エラーが発生しました 910 890 データ通信中に異常が発生した。 ●再読み込みしてください。(P.144) ●いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。
	エラーが発生しました 録画予約を中断します 910 ディモラ録画しようとして、通信異常が発生した。 ●いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。 ディーガの状態により、録画予約できない場合があります。 ●ディーガの状態を確認してください。 ディモラを退会している。
か	かえる通知を送信できませんでした 910 かえる通知を受信する端末が登録されていない。 ●ライフィニティの登録を確認してください。 自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 ●しばらくしてから、再度操作してください。
	該当の放送局が見つかりません 910 録画しようとした番組が自宅では放送されていない。(自宅のある都道府県に自車がない場合など)
	高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません 地上デジタルTVチューナーが高温になっている。 ●地上デジタルTVチューナーの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。
	高温もしくは低温のため動作できません 適温になるまでしばらくお待ちください ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまは異常に高い。 ●車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。
	●これ以上フォルダを作成できません ●これ以上保存できません HDDに十分な空き領域がない。 ●HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.20, 99)
さ	最新のVICS情報はありません VICS情報が無い。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニット/DSRC車載器の取り付け・配線を確認してください。
	指定したファイルに異常があります ファイルを正しく読み込めなかった。 ●登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
	取得可能なファイル件数を超えたファイルの取得を中断します おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 ●不要なファイルを消去してください。(P.49)
	受信できません(OO20) 地上デジタル放送の受信レベルが低い。
	受信できません(E202) 地上デジタル放送の電波を受信できていない。