


バージョンアップのしかた(続き)

LR820DFC **LR830DFC** **LR840DFD**

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。
- オーディオ機能をOFFにしてから作業を開始してください。


1 車のエンジンを切る

2 SDメモリーカード挿入口のフタを開ける

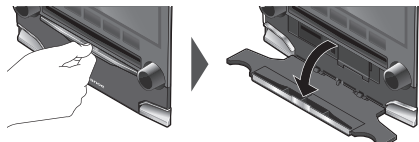


例：CN-LR830DFC

3 地図SDHCメモリーカード挿入口のフタを開ける

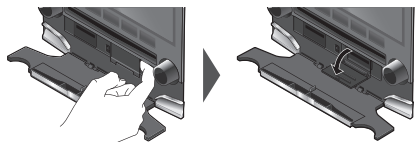

4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

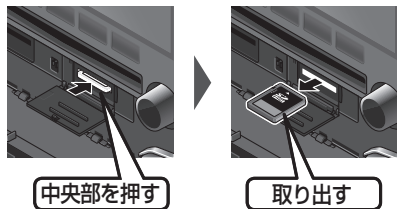

5 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

ラベル面を上



角がカットされた側を右に

- カチッと音がするまで差し込みます。

6 地図SDHCメモリーカード挿入口のフタを閉める

7 SDメモリーカード挿入口のフタを閉める

8 車のエンジンをかける

9 **開始** ▶ **はい** を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約5分で完了します。

10 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

- ナビゲーションが再起動します。

お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性あります。下記の手順で確認してください。
 - ①上記手順 **2** ~ **4** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ②年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ③上記手順 **5** ~ **10** を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。