


バージョンアップする

はじめに


- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- ETC 車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内は ETC 車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ(または ACC を ON にして)、更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する。

- すでに SD メモリーカードが入っていないか確認してください。

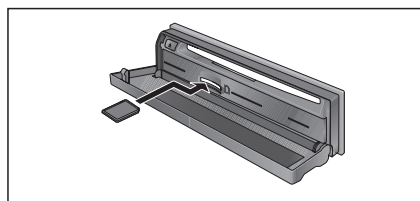

(CN-HDS900D/905D/950MD/955MD)

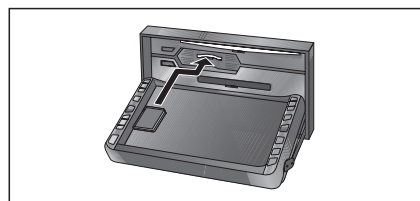

(CN-HDS930MD/935MD)

2 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)。




3 再度エンジンをかけ、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する。

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約 90 分)
※ ACC を ON にしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。
(バージョンアップを再開するには：☞ 下記)
※ SD メモリーカードは取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンをかける。
 - 途中再開画面が表示されます。
- 2 **現在地** を押す。

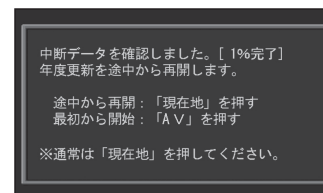

- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AV** を押すとバージョンアップを最初から開始します。
(通常、この操作は必要はありません。)

4 プログラムの読み込みが終了したら、まず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す。

- 必ず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出してください。
SD メモリーカードが残ったままエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再びエンジンをかける (ACC を ON にする) と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける。

900 930 950

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。
(数分かかる場合があります。)

6 905 935 955 はい を選ぶ。

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。
(数分かかる場合があります。)